

325 Tischwaage

Bedienungsanleitung Justageanleitung



RHEWA-WAAGENFABRIK
August Freudewald GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten

Gewährleistung

- Technische Änderungen und abweichende Ausführung des beschriebenen Produkts behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns ohne Ankündigung vor.
- Die RHEWA-WAAGENFABRIK haftet nicht für technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in dieser Dokumentation. Außerdem übernimmt RHEWA keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Dokumentation zurückzuführen sind.

Vervielfältigungseinschränkung

Diese Dokumentation und die Beispiele zum beschriebenen Produkt sind eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von RHEWA darf diese Dokumentation weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Warenzeichen

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenzeichen usw. in dieser Dokumentation berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

Technische Änderungen

Bedingt durch die immer rascher vorangehende technische Entwicklung und kürzere Produktzyklen ist es nicht möglich, diese Dokumentation genau auf die im Gerät vorhandenen Funktionen und Eigenschaften abzustimmen. Bei Abweichungen erfolgt die Benutzung sinngemäß.

Entsorgungshinweise

Hinweise zur Entsorgung von Verpackungen, Akkus, Batterien und Altgeräten finden Sie in unseren Lieferbedingungen und auf unserer Webseite.

RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH & Co. KG

Feldstraße 17
D-40822 Mettmann

Postfach 10 01 29
D-40801 Mettmann

Tel. +49/(0)2104/14 02-0
Fax +49/(0)2104/14 02-88

E-mail info@rhewa.com
Internet <http://www.rhewa.com>

Dokumentbezeichnung:	325 Tischwaage Bedienungsanleitung Justageanleitung
Dokument-Nummer:	96891
Ausgabe / Datum:	3 vom 07.04.2016
Seitenzahl:	34
Gerät:	Tischwaage 325
Programmversion:	ab 9314

Inhaltsverzeichnis	Kapitel 1	3
Inbetriebnahme	Kapitel 2	5
	2.1 Sicherheitshinweise	5
	2.1.1 Batteriebetrieb	5
	2.1.2 Netzbetrieb über optionales Steckernetzgerät (Zubehör)	5
	2.2 Umgebungsbedingungen	5
	2.3 Batterien einlegen	6
	2.4 Netzbetrieb	7
	2.5 Aufstellen der Waage	7
	2.6 Einschalten	8
Anzeige und Tasten	Kapitel 3	9
	3.1 LCD Anzeige	9
	3.2 Symbole an der Anzeige	9
	3.3 Tasten	10
Wägen	Kapitel 4	11
	4.1 Unterlast und Überlast	11
	4.2 Nullstellen	12
	4.3 Tara	12
	4.3.1 Begriffserklärung	12
	4.3.2 Abkürzungen	12
	4.3.3 Anzeige	13
	4.3.4 Tara setzen	13
	4.3.5 Tara löschen	13
	4.4 Anzeigeauflösung umschalten	14
	4.4.1 Anzeige	14
Zählen	Kapitel 5	15
	5.1 Funktion	15
	5.1.1 Mögliche Fehlerquellen	15
	5.2 Zählfunktion Anzeige	15
	5.3 Zählfunktion starten	16
	5.4 Zählfunktion beenden	16
	5.5 Zählfunktion erneut starten	16
	5.6 Neues Referenzgewicht ermitteln	17
	5.7 Zählen sehr leichter Teile	17
Sollwertkontrolle (Min / Max Funktion)	Kapitel 6	19
	6.1 Funktion	19
	6.2 Sollwertkontrolle Anzeige	19
	6.3 Sollwertkontrolle starten	20
	6.4 Sollwertkontrolle beenden	20
	6.5 Sollwertkontrolle erneut starten	21
	6.6 LO und HI Werte ändern	21
Menüeinstellungen	Kapitel 7	23
	7.1 Übersicht	23
	7.2 Menüebenen	23
	7.2.1 Automatische Abschaltung	23
	7.2.2 Hinterleuchtung der Anzeige	24
Justage	Kapitel 8	25
	8.1 Bedingungen	25
	8.2 Justageschalter	26
	8.3 Tastatur für Justagemenü	26
	8.4 Justagemenü aufrufen	26
	8.5 Navigation im Menü	27
	8.6 Menüebenen	27
	8.6.1 Func 4 Waagentyp einstellen	28

8.6.2	Func 2 Justage	29
8.6.3	Func 3 G-Wert Aufstellungsort	30
8.7	Justagemenü verlassen.....	30

Technische Daten

Kapitel 9		31
9.1	Fehlermeldungen.....	31
9.2	Technische Daten	31
9.3	Konformitätserklärung	32

2.1 Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren und störungsfreien Betrieb der Waage sind die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung zu beachten.
- Die Waage darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Das Gehäuse der Waage darf nicht geöffnet werden.
- Die Tastatur der Waage darf nur mit der Hand betätigt werden. Auf keinen Fall dürfen spitze Gegenstände zum Drücken der Tasten verwendet werden.
- Ist die Tastatur oder das Anzeigenfenster beschädigt, darf die Waage nicht mehr betrieben werden und muss besonders vor Feuchtigkeit, Nässe und Staub geschützt werden. Die Tastatur oder das Anzeigenfenster ist durch den Kundendienst oder einen Waagenfachbetrieb auszutauschen.
- Die Wägeplattform darf nicht belastet sein, wenn die Waage unbenutzt gelagert wird.



2.1.1 Batteriebetrieb

- Beim Einlegen der Batterien ist die Polarität unbedingt zu beachten.
- Nur Batterien des vorgeschriebenen Typs verwenden.
- Keine neuen und gebrauchten Batterien gemischt einlegen.

2.1.2 Netzbetrieb über optionales Steckernetzgerät (Zubehör)

- Nur original Steckernetzgerät des Herstellers verwenden.
- Vor Anschluss des Steckernetzgerätes ist zu prüfen, ob die Netzspannungsangabe auf dem Steckernetzgerät mit der vorhandenen Netzspannung übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, darf das Steckernetzgerät an diesem Netzanschluss nicht betrieben werden.
- Wird das Steckernetzgerät mit einer falschen Netzspannung betrieben, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Ein beschädigtes oder defektes Steckernetzgerät darf nicht verwendet werden.
- Wird ein beschädigtes Steckernetzgerät verwendet, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Die Waage darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose angeschlossen werden.




2.2 Umgebungsbedingungen

- Ebene, stabile Aufstellfläche für die Waage.
- Keine Feuchtigkeit, Wasser, Flüssigkeiten oder ätzende Substanzen.
- Keine Zugluft (offene Fenster oder Türen).
- Die zulässige Betriebstemperatur (siehe 9.2 "Technische Daten" auf Seite 31) darf nicht überschritten werden.
- Keine starken Temperaturschwankungen.
(z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Auslässe von Klima- oder Heizungsanlagen.)
- Keine Vibration.
- Keine magnetischen Felder.
- Nicht in unmittelbarer Nähe von Sendeeinrichtungen (Mobiltelefone, Funkgeräte, usw.).
- Reinigung der Waage mit einem weichen Tuch. Keine lösungsmittelhaltige, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden.

2.3 Batterien einlegen


- ✓ Die 6 Batterien (Typ: AM2, LR14 oder SIZE 'C') gehören zum Lieferumfang.

- Gerät umdrehen.
- ✓ Auf der Unterseite der Waage befindet sich ein Batteriefach.
- Zum Öffnen die Verschlusschraube des Batteriefachdeckels herausdrehen und den Deckel abnehmen.

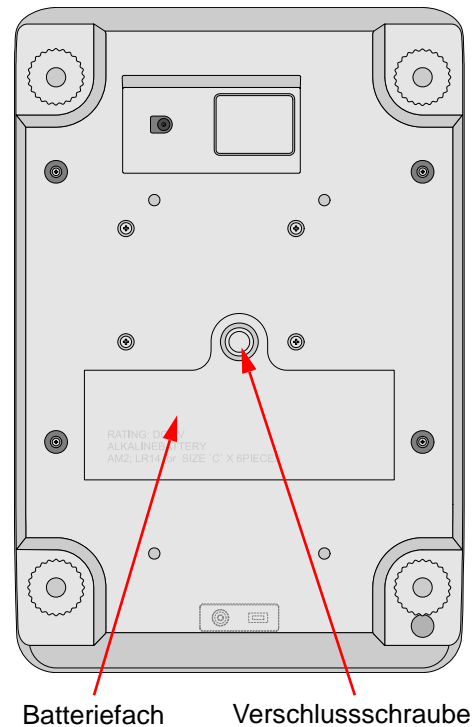


- ✓ Beim Einlegen der Batterien ist die Polarität unbedingt zu beachten.
- ✓ Die richtige Polarität der Batterien ist auch auf dem Boden des Batteriefachs angegeben.

- Die ersten 4 Batterien jeweils in der Mitte des Batteriefachs einlegen und nach außen schieben.

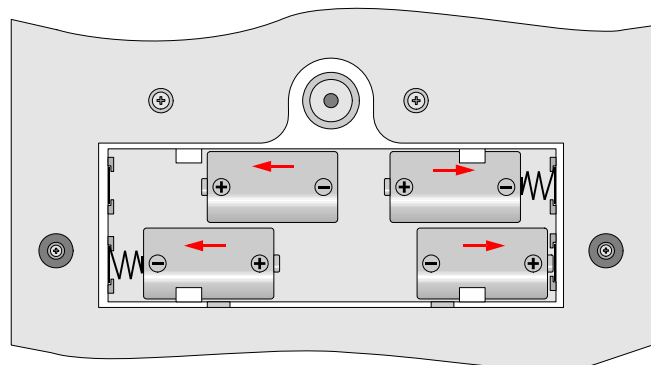


- Die letzten beiden Batterien in der Mitte zwischen die bereits vorhandenen einlegen.

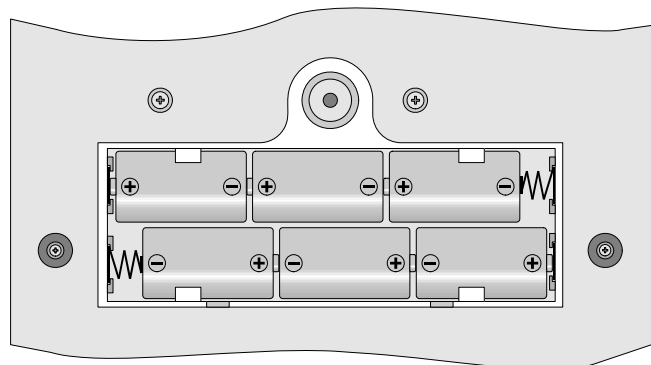

- Den Batteriefachdeckel wieder einlegen und die Verschlusschraube festschrauben.


2.4 Netzbetrieb

- Für den Netzbetrieb ist ein Steckernetzgerät erforderlich. Das Steckernetzgerät ist als Zubehör erhältlich und gehört nicht zum Lieferumfang.
- Es darf nur das original Steckernetzgerät des Herstellers verwendet werden.
- Die Buchse zum Anschluss des Steckernetzgerätes befindet sich an der Unterseite der Waage.
- Steckverbinder am Anschlusskabel des Steckernetzgerätes in die Buchse einstecken.
- Steckernetzgerät mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Wird die Waage dauerhaft mit dem Steckernetzgerät betrieben, sollten die Batterien aus dem Batteriefach entfernt werden.

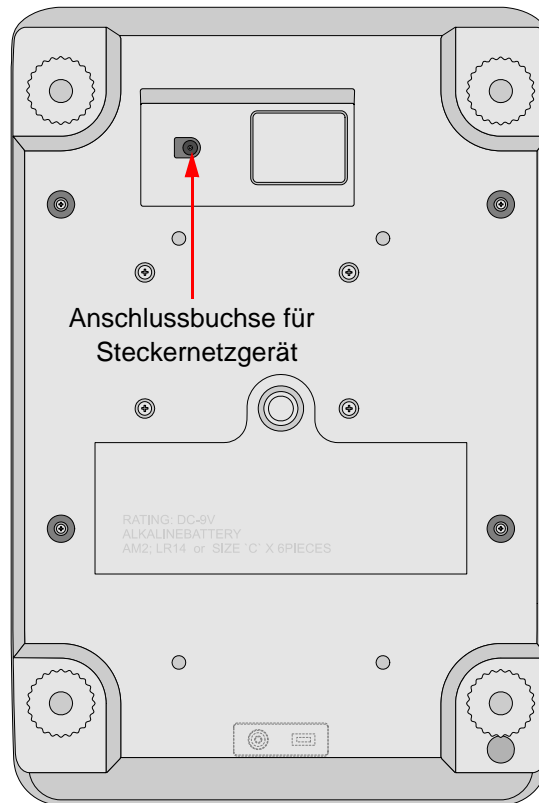


2.5 Aufstellen der Waage

 - Waage auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen.
- Folienverpackung des Edelstahl-Brückenblechs entfernen und das Brückenblech auf die Wägeplattform auflegen.
- Die Waage darf nicht ohne das Edelstahl-Brückenblech betrieben werden.
- Vorne links, neben der Anzeige, befindet sich eine Libelle (Wasserwaage). Die Libelle dient zum Ausrichten der Waage.
- Die Waage mit den drehbaren Stellfüßen so ausrichten, dass die Luftblase in der Libelle sich in der Mitte des Kreises befinden.




- Die Waage muss fest auf allen vier Füßen stehen.

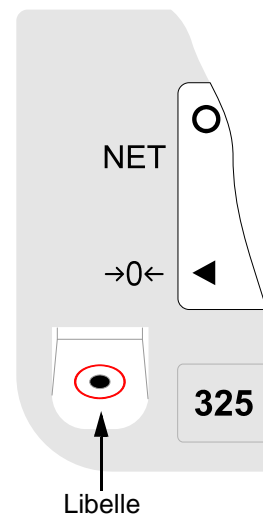


Im Lebensmittel verarbeitenden Bereich muss auch die Schutzhaube für das Waagengehäuse verwendet werden.



2.6 Einschalten

- ✓ Die Waage muss beim Einschalten entlastet sein.
- Waage mit der Ein-Aus-Taste  einschalten.
- ✓ In der LCD-Anzeige wird kurz ein Segmenttest durchgeführt (alle Segmente blinken).
- ✓ Danach wird "0" angezeigt und die Waage ist betriebsbereit.

3.1 LCD Anzeige

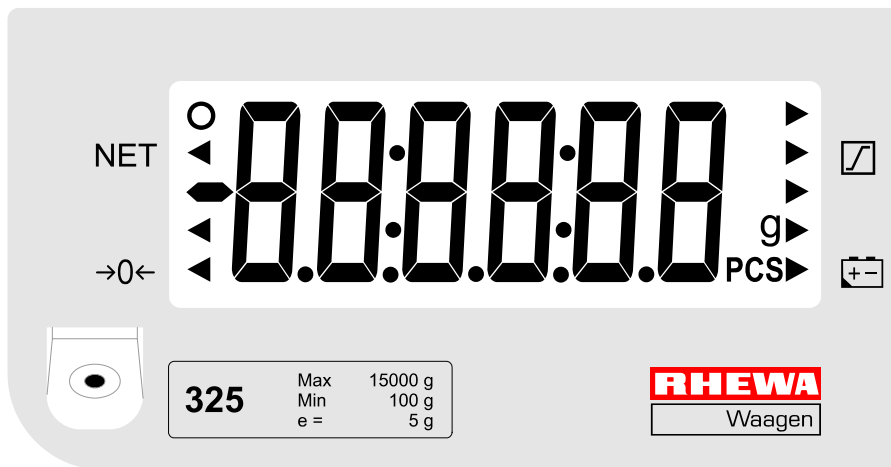

Symbol	Bedeutung
○	Waage ist in Ruhelage
g	Einheit "Gramm".
PCS	Einheit Stückzahl (P ieces).
◀▶	Indikatorpfeile markieren den aktuellen Status und aktive Funktionen.

3.2 Symbole an der Anzeige

Die Gewichtsanzeige wird durch mehrere Funktionssymbole ergänzt. Je nach Waagenstatus und gewählter Funktion werden die zugehörigen Indikatorpfeile eingeschaltet.

Symbol	Bedeutung
NET	Nettogewicht wird angezeigt.
→0←	Nulllage erreicht.
☑	Hi / Lo Funktion aktiv.
⊖	Batterie ist leer oder fast leer.

Erscheint in der Anzeige der Indikator ▶ neben dem Batteriesymbol ⊖, sind die Batterien entladen. Der Betrieb der Waage ist noch kurze Zeit möglich. Ein Batteriewechsel sollte jedoch möglichst bald vorgenommen werden.

Bei zu stark entladenen Batterien erscheint kurz die Meldung *LoBAtE* in der Anzeige und die Waage schaltet sich automatisch ab, um falsche Wäageergebnisse zu vermeiden.















3.3 Tasten

Auf dem Bedienfeld sind alle Tasten angeordnet.



Die Tasten werden zur Bedienung von Waagenfunktionen und zur Navigation und Eingabe von Werten im Menü benutzt.

Die einzelnen Tasten werden im Folgenden anhand einer Tabelle erklärt. Die Symboldarstellung zeigt die jeweilige Taste, wie sie in der Bedienungsanleitung verwendet wird:

Taste	Symbol	Funktion
EIN-NULL 		Einschalten der Waage.
AUS 		Ausschalten der Waage.
TARA 		Tarieren der Waage.
ZÄHLEN 		Zählfunktion mit bekannter Anfangsstückzahl starten. Navigation im Menü. Eingabe oder Auswahl von Werten.
Hi/Lo 		Hi/Lo Funktion starten. Navigation im Menü. Eingabe oder Auswahl von Werten.
ENTER 		Bestätigen der Auswahl oder Eingabe.
High Res. 		Anzeigeauflösung umschalten (High Resolution)

→ Zu wägendes Teil auf die Waage stellen.

Die Waage nicht über die auf dem Typenschild angegebene Tragfähigkeit hinaus belasten.

✓ Der Gewichtswert wird angezeigt.

Das Erreichen des endgültigen Gewichtswertes (Ruhelage) wird durch das Symbol **O** gekennzeichnet.

Beispiele

Waage mit 1520 g belastet.
Gewichtswert noch nicht in Ruhelage.
Symbol **O** wird nicht angezeigt.



Waage mit 2340 g belastet.
Gewichtswert ist in Ruhelage.
Symbol **O** wird angezeigt.



4.1 Unterlast und Überlast

Unterlast

Beim Entlasten der Waage können noch 20 Ziffernschritte unter Null angezeigt werden. Danach erscheinen Mittelstriche als Zeichen für einen Gewichtswert außerhalb des gültigen Wägebereiches.

Ausnahme: Beim Entlasten einer tarierten Waage werden auch negative Nettowerte angezeigt.

Abhilfe: Korrekte Vorlast (z.B. einen Behälter) auf die Waage auflegen, mit $\frac{1}{1000}$ Nullstellen oder die Waage über \odot und $\frac{1}{1000}$ aus- und wieder einschalten.

Überlast


Beim Belasten der Waage können noch 8 Ziffernschritte über der maximalen Tragfähigkeit (Max) angezeigt werden.

Danach erscheinen Mittelstriche als Zeichen für einen Gewichtswert außerhalb des gültigen Wägebereiches.

Abhilfe: Waage mit einem Gewichtswert innerhalb des Wägebereiches belasten.

Achtung: Durch Überlastungen kann die Waage beschädigt werden.

Anzeige bei Unter- oder Überlast.

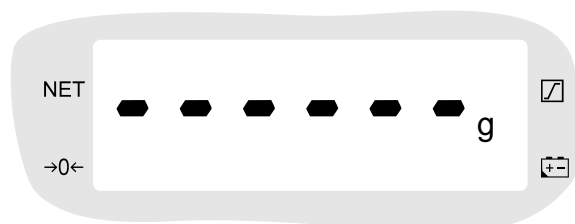

4.2 Nullstellen

Durch das Nullstellen wird der Gewichtswert bei unbelasteter Waage in der Anzeige auf 0 gestellt. Gewichtsänderungen bei unbelasteter Waage, z.B. durch Schmutz oder anhaftende Produktrückstände, werden dadurch ausgeglichen.

Die vorhandene NULLLAGE wird über den Indikator ◀ neben dem Symbol →0← angezeigt.

Anzeige	Erklärung
12 g	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Die Vorlast hat sich geändert. → Zum Nullstellen die Taste ⊕ drücken.
888888	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Es blinken kurz alle Segmente.
0 g	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nullstellen erfolgreich. Anzeige zeigt genau Null, der Indikator ◀ neben dem Symbol →0← zeigt die NULLLAGE an. Bei erfolgreichem Nullstellen wird auch die Tara gelöscht.

Nullstellen nicht möglich

Die Vorlast hat sich stark geändert. Beim Betätigen der Taste ⊕ wird kein Nullstellen ausgeführt. Zum Nullstellen die Waage entlasten und erneut über ⊕ Nullstellen.

Ist ein manuelles Nullstellen über ⊕ nicht möglich, die Waage aus- und wieder einschalten, um den größeren Einschaltnullstellbereich zu nutzen. Die Waage sollte jetzt 0 g anzeigen.

Ist auch das Einschaltnullstellen nicht möglich, erscheint in der Anzeige uuuuuu und es ertönt ein akustisches Signal.

Siehe hierzu Kapitel 9.1 "Fehlermeldungen" auf Seite 31.

4.3 Tara

Die Tarafunktion setzt bei jedem Tastendruck die Anzeige auf 0 g.

Eine ausgeführte Tarierung wird durch den Indikator ◀ neben dem Symbol NET angezeigt.

Die tarierte Waage zeigt das Nettogewicht an.

4.3.1 Begriffserklärung

- Das Gesamtgewicht von Behälter und Inhalt bezeichnet man als BRUTTO.
- NETTO ist das Gewicht des Inhalts.
- Unter TARA versteht man das Gewicht des Behälters.

4.3.2 Abkürzungen

Folgende international im Messwesen genormte Abkürzungen werden verwendet:

Abkürzung	Bedeutung	Erklärung
B oder G	Brutto (Gross)	Behälter + Inhalt
NET	Netto	Inhalt
T	Taraausgleich	Eine gewogene Tara, Tarierung über ⊕T←

4.3.3 Anzeige

Tara ist nicht gesetzt



Tara ist gesetzt

Kennzeichnung durch Indikator ◀ neben dem Symbol NET



4.3.4 Tara setzen


Anzeige	Erklärung
0 g	→ Leeren Behälter auflegen.
1280 g	✓ Behältergewicht wird angezeigt. → Tara (T) drücken.
0 g	✓ Die Tarierung setzt den Nettogewichtswert auf genau 0 g. ✓ Behältergewicht ist austariert. ✓ Kennzeichnung durch Indikator ◀ neben dem Symbol NET. → Behälter befüllen.
2430 g	→ Gewicht des Inhaltes (Netto) wird angezeigt.

4.3.5 Tara löschen

Anzeige	Erklärung
2430 g	✓ Nettogewicht wird angezeigt. → Waage entlasten.
- 1280 g	✓ Negatives Nettogewicht wird angezeigt. → Tara (T) drücken.
0 g	✓ Es wird 0 g angezeigt. Tara ist gelöscht. ✓ Indikator ◀ neben dem Symbol NET erlischt.

Beim Nullstellen wird Tara ebenfalls gelöscht.

4.4 Anzeigauflösung umschalten

Mit der Taste  kann die Anzeige auf eine höhere Auflösung umgeschaltet werden. Der Gewichtswert auf der Waage wird mit einem feineren Zifferschnitt angezeigt, solange die Taste gedrückt gehalten wird.

4.4.1 Anzeige

Auflösung mit normalem Zifferschnitt.

(In diesem Beispiel 5g)



Taste  drücken und halten.

Auflösung mit feinem Zifferschnitt.

(In diesem Beispiel 1g)



Ändert sich die Anzeige bei gedrückter Taste  nicht, so entspricht der angezeigte Gewichtswert in der hohen Auflösung genau dem angezeigten Gewichtswert in der normalen Auflösung.

Die angezeigten Zifferschnitte sind von der Tragfähigkeit der Waage abhängig und können sich je nach Waagentyp unterscheiden.

5.1 Funktion

Mit Hilfe der Zählfunktion wird bei gleichen Teilen statt des Gewichtes die Stückzahl angezeigt. Die Waage errechnet aus dem Gewicht auf der Wägebrücke und dem REFERENZGEWICHT die Stückzahl und zeigt diese an.

Das Referenzgewicht (Teilegewicht) wird durch Wägen einer Probemenge und der Anzahl der Probeteile ermittelt. Die Anzahl der Teile, die zur Ermittlung des Referenzgewichtes verwendet werden, wird als REFERENZSTÜCKZAHL bezeichnet.

Als Referenzstückzahl können 10, 25 oder 50 Teile verwendet werden.

5.1.1 Mögliche Fehlerquellen

Die von der Waage ermittelte Stückzahl hängt stark von der Streuung des Gewichtes der zu wägenden Teile ab. Hat das Gewicht der einzelnen Teile eine große Toleranz, differiert auch das Zählergebnis entsprechend.

Beispiel:

Das Nenngewicht eines Teils beträgt 2,5 g. Durch Fertigungstoleranzen streut das tatsächliche Teilegewicht um 1% zwischen 2,475 g bis 2,525 g. Die vom Auswertegerät angezeigte Stückzahl ist 1000. Tatsächlich können aber auf Grund der Gewichtsabweichungen der Teile 990 bis 1010 Stück vorhanden sein.

- Innerhalb der Genauigkeitstoleranzen sind geringe Abweichungen des Istgewichtes vom angezeigten Gewicht zulässig. Eine entsprechende Abweichung der Stückzahl ist möglich.

5.2 Zählfunktion Anzeige

Mit der Zählfunktion wird die Stückzahl gleicher Teile bestimmt.

Das Referenzgewicht kann ermittelt werden. In der Anzeige wird dann die Stückzahl angezeigt.

Anzeige


Gewicht









Anzahl




5.3 Zählfunktion starten

Mit Behälter: → Behälter aufsetzen, Behältergewicht mit  austarieren.

Ohne Behälter: → Falls notwendig, Anzeige mit  Nullstellen.

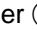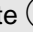Anzeige	Erklärung
340 g	→ Referenzstückzahl (10, 25 oder 50) Teile auflegen. → Zählfunktion mit der Taste  starten.
Count	✓ Zählfunktion (Count) wird angezeigt. → Anzeige mit  bestätigen.
PC - 10 PC - 25 PC - 50	→ Anzahl der Teile gemäß der aufgelegten Referenzstückzahl mit den Tasten  ↑ oder  ↓ auswählen (10, 25 oder 50).
PC - 25	→ Ausgewählte Anzahl mit der Taste  bestätigen.
25 PCS	✓ Das Referenzgewicht wird ermittelt und die Stückzahl wird angezeigt. → Weitere Teile auflegen.
354 PCS	✓ Die Stückzahl wird angezeigt.



5.4 Zählfunktion beenden

→ Die Taste  beendet die Zählfunktion.

✓ Das Gesamtgewicht wird angezeigt. Falls Tara gesetzt ist, wird das Nettogewicht angezeigt.

5.5 Zählfunktion erneut starten

Soll nach dem Beenden der Zählfunktion mit dem zuletzt benutzten Referenzgewicht eine weitere Zählung durchgeführt werden, darf das Referenzgewicht nicht neu ermittelt werden.

Anzeige	Erklärung
7080 g	→ Teile auflegen. → Zählfunktion mit der Taste  starten.
Count	✓ Zählfunktion (Count) wird angezeigt. → Anzeige mit  bestätigen.
354 PCS	✓ Die Stückzahl wird angezeigt.



Wird die Waage ausgeschaltet, geht das zuletzt benutzte Referenzgewicht verloren. Es wird nicht gespeichert. Nach dem Einschalten muss beim ersten Starten der Zählfunktion immer das Referenzgewicht wie unter 5.3 "Zählfunktion starten" auf Seite 16 beschrieben, ermittelt werden. Die Waage zeigt dann aber automatisch die nötigen Bedienschritte an.

5.6 Neues Referenzgewicht ermitteln

Ein neues Referenzgewicht wird bei bereits aktiver Zählfunktion ermittelt. Ist die Zählfunktion nicht mehr aktiv, muss sie mit den Tasten ⏏ und ⏪ gestartet werden. In der Anzeige erscheinen dann zunächst noch die Wiegeergebnisse, die für das zuvor ermittelte Referenzgewicht gültig wären.

Mit Behälter: → Behälter aufsetzen, Behältergewicht mit ⏏ austarieren.

Ohne Behälter: → Falls notwendig, Anzeige mit 1/100 Nullstellen.

Anzeige	Erklärung
17 PCS	<ul style="list-style-type: none"> → Referenzstückzahl (10, 25 oder 50) Teile auflegen. → Anzeige zeigt abweichende Stückzahl, da das zuvor benutzte Referenzgewicht noch gültig ist. → Auswahl der Anfangsstückzahl mit der Taste ⏪ starten.
PC - 10 PC - 25 PC - 50	→ Anzahl der Teile gemäß der aufgelegten Referenzstückzahl mit den Tasten ⏏ ↑ oder ⏩ ↓ auswählen (10, 25 oder 50).
PC - 25	→ Ausgewählte Anzahl mit der Taste ⏪ bestätigen.
25 PCS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Das Referenzgewicht wird ermittelt und die Stückzahl wird angezeigt. → Weitere Teile auflegen.
153 PCS	✓ Die Stückzahl wird angezeigt.

5.7 Zählen sehr leichter Teile

Beim Zählen sehr leichter (kleiner) Teile erwartet die Waage eine bestimmte Mindestanzahl von Teilen, um das Referenzgewicht genau ermitteln zu können.

Wird die Zählfunktion mit einer zu geringen Teilezahl gestartet, verweigert die Waage die Ermittlung des Referenzgewichtes und zeigt stattdessen die nächst höhere Referenzstückzahl aus der Auswahl an.


Anzeige	Erklärung
	→ 10 sehr leichte Teile wurden aufgelegt und die Zählfunktion gestartet.
PC - 10 PC - 25 PC - 50	→ Anzahl der Teile gemäß der aufgelegten Referenzstückzahl mit den Tasten ⏏ ↑ oder ⏩ ↓ auswählen (10, 25 oder 50).
PC - 10	→ Ausgewählte Anzahl mit der Taste ⏪ bestätigen.
PC - 25	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Das Referenzgewicht wird nicht aus den 10 aufgelegten Teilen ermittelt, sondern es wird dazu aufgefordert mindestens 25 Teile aufzulegen. → Teilmenge auf der Waage auf 25 erhöhen und Taste ⏪ drücken.
PC - 50	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bei sehr leichten Teilen kann auch eine Referenzmenge von 50 Teilen verlangt werden. → Teilmenge auf der Waage auf 50 erhöhen und Taste ⏪ drücken.
50 PCS	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Das Referenzgewicht wird ermittelt und die Stückzahl wird angezeigt. → Weitere Teile auflegen.
453 PCS	✓ Die Stückzahl wird angezeigt.

6.1 Funktion

Mit der Sollwertkontrolle kann überprüft werden, ob sich die aufgesetzte Last in einem voreingestellten Sollbereich befindet.

Die Sollwertkontrolle kann nur im Wägebetrieb (**g**) genutzt werden. Ein gleichzeitiger Betrieb von Zählfunktion und Sollwertkontrolle ist nicht möglich. Sollwerte können nur als Gewichtswerte eingegeben werden.

Der Sollbereich wird durch die beiden Werte **LO** und **HI** bestimmt. Der **HI** Wert muss größer sein, als der **LO** Wert.

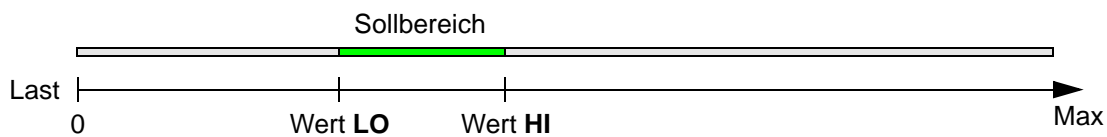

Ist der Gewichtswert der aktuellen Last zwischen den Grenzen **LO** und **HI**, ertönt ein akustisches Signal. Die Ruhelage ist hierzu nicht erforderlich, das akustische Signal ertönt auch bei Unruhe.

Beispiel:

Wert für LO = 1995g

Wert für HI = 2005g

Nicht tarierte Waage: akustisches Signal in einem Lastbereich von Brutto 1995g bis 2005g.

Tarierte Waage: akustisches Signal in einem Lastbereich von Netto 1995g bis 2005g.

6.2 Sollwertkontrolle Anzeige

Die aktive Sollwertkontrolle wird durch einen Indikator ► neben dem Symbol angezeigt.

Anzeige



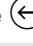
 
 

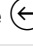
 
 



Sollwertkontrolle nicht aktiv



Sollwertkontrolle aktiv

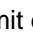

6.3 Sollwertkontrolle starten

Anzeige	Erklärung
500 g	→ Sollwertkontrolle mit der Taste  starten.
HI - LO	✓ Sollwertkontrolle (HI-LO) wird angezeigt. → Anzeige mit  bestätigen.
LO -	✓ Aufforderung zur Eingabe des LO-Wertes wird angezeigt. → Mit der Taste  bestätigen.
1995 g	✓ Der LO-Wert wird angezeigt. → Wert mit den Tasten  ↑ oder  ↓ verstellen. Ein kurzer Tastendruck ändert der Wert um einen Ziffernschritt. Bei längerem Tastendruck ändert sich der Wert zuerst langsam, dann immer schneller. → Eingabe mit der Taste  bestätigen.
HI -	✓ Aufforderung zur Eingabe des HI-Wertes wird angezeigt. → Mit der Taste  bestätigen.
2005 g	✓ Der HI-Wert wird angezeigt. → Wert mit den Tasten  ↑ oder  ↓ verstellen. Ein kurzer Tastendruck ändert der Wert um einen Ziffernschritt. Bei längerem Tastendruck ändert sich der Wert zuerst langsam, dann immer schneller. → Eingabe mit der Taste  bestätigen.
500 g	✓ Die Sollwertkontrolle ist aktiv. ✓ Kennzeichnung durch Indikator  neben dem Symbol  .





Wird die Waage nach dem Starten der Sollwertkontrolle tariert, beziehen sich die eingegebenen LO und HI Werte anschließend automatisch auf das Nettogewicht.

Die eingestellten LO und HI werte bleiben auch beim Ausschalten der Waage erhalten. Nach dem Einschalten und erneuten Starten der Sollwertkontrolle werden diese Werte wieder vorgeschlagen und müssen nur bestätigt werden.




6.4 Sollwertkontrolle beenden

→ Die Taste  beendet die Sollwertkontrolle.

✓ Der Indikator  neben dem Symbol  erlischt.




6.5 Sollwertkontrolle erneut starten











Soll die Sollwertkontrolle nach dem Beenden erneut mit den zuletzt benutzten LO und HI Werten gestartet werden, müssen die LO und HI Werte nicht erneut eingegeben werden.

Anzeige	Erklärung
500 g	→ Sollwertkontrolle mit der Taste  starten.
HI - LO	✓ Sollwertkontrolle (HI-LO) wird angezeigt. → Anzeige mit  bestätigen.
500 g	✓ Die Sollwertkontrolle ist aktiv. ✓ Kennzeichnung durch Indikator ► neben dem Symbol  .

  

  6.6 LO und HI Werte ändern

Die LO und HI Werte sind nur bei bereits aktiver Sollwertkontrolle änderbar. Ist die Sollwertkontrolle nicht mehr aktiv, muss sie mit den Tasten  und  gestartet werden. In der Anzeige erscheint dann der Indikator ► neben dem Symbol .

Anzeige	Erklärung
500 g	→ Eingabe der neuen Werte mit der Taste  starten.
LO -	✓ Aufforderung zur Eingabe des LO-Wertes wird angezeigt. → Mit der Taste  bestätigen.
1995 g	✓ Der LO-Wert wird angezeigt. → Wert mit den Tasten  oder  verstellen. Ein kurzer Tastendruck ändert der Wert um einen Zifferschritt. Bei längerem Tastendruck ändert sich der Wert zuerst langsam, dann immer schneller. → Eingabe mit der Taste  bestätigen.
HI -	✓ Aufforderung zur Eingabe des HI-Wertes wird angezeigt. → Mit der Taste  bestätigen.
2005 g	✓ Der HI-Wert wird angezeigt. → Wert mit den Tasten  oder  verstellen. Ein kurzer Tastendruck ändert der Wert um einen Zifferschritt. Bei längerem Tastendruck ändert sich der Wert zuerst langsam, dann immer schneller. → Eingabe mit der Taste  bestätigen.
500 g	✓ Die Sollwertkontrolle ist mit den neuen Werten aktiv. ✓ Kennzeichnung durch Indikator ► neben dem Symbol  .

7.1 Übersicht

Die Waage kann mit den nachfolgend beschriebenen Einstellungen an die für den Einsatzzweck benötigten Funktionen und Anzeigeeoptionen angepasst werden.

Das Menü enthält drei verschiedene Ebenen, die unterschiedliche Einstellungen ermöglichen.

Anzeige	Funktion	Erklärung siehe
SEt 1	Automatische Abschaltung	7.2.1 "Automatische Abschaltung" auf Seite 23
SEt 2	Hinterleuchtung der Anzeige	7.2.2 "Hinterleuchtung der Anzeige" auf Seite 24
SEt 3	Schnittstelleneinstellung	Nicht ändern (Keine Schnittstelle vorhanden.)

7.2 Menüebenen

7.2.1 Automatische Abschaltung

 

 
 
 
 
 
Bei unbenutzter Waage schaltet die Funktion das Gerät nach der eingestellten Zeit ab.

Eine unnötige Entladung der Batterien wird dadurch vermieden.

Die Abschaltung des Gerätes erfolgt nur, wenn innerhalb der voreingestellten Zeit keine Laständerung oder Tastenbetätigung erfolgt.

Standardeinstellung *Automatische Abschaltung*:

oFF 30

Anzeige	Erklärung
	→ Waage mit Taste  einschalten.
	→ Während dem Segmenttest (alle Segmente blinken) die Taste  drücken und halten.
SEt 1	✓ SET 1 wird angezeigt. → Taste  loslassen. → Taste  nochmal kurz drücken.
oFF 30	✓ Die eingestellte Zeit für die automatische Abschaltung wird angezeigt.
oFF 5 oFF 10 oFF 30 oFF 60 oFF --	→ Gewünschte Ausschaltzeit (in Minuten) mit den Tasten  oder  auswählen.
oFF 30	→ Bei Auswahl von "oFF --" wird die Funktion deaktiviert. Die Waage wird dann nicht automatisch ausgeschaltet.
oFF 30	→ Ausgewählte Ausschaltzeit mit der Taste  bestätigen.
End	✓ Die Einstellungen sind beendet.
0 g	✓ Das Menü wird automatisch beendet und die Waage wechselt in den Wägebetrieb.





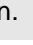

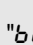

7.2.2 Hinterleuchtung der Anzeige

Die Hinterleuchtung kann bei ungünstigen Lichtverhältnissen die Ablesbarkeit der Anzeige verbessern. Bei Batteriebetrieb beschleunigt die Hinterleuchtung durch den höheren Energieverbrauch jedoch die Entladung der Batterie.

Die Helligkeit der Hinterleuchtung kann stufenweise eingestellt werden.

Standardeinstellung *Hinterleuchtung*:

bL - 1

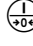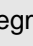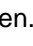Anzeige	Erklärung
	→ Waage mit Taste  einschalten.
	→ Während dem Segmenttest (alle Segmente blinken) die Taste  drücken und halten.
<i>SEt 1</i>	<p>✓ SET 1 wird angezeigt.</p> <p>→ Taste  loslassen.</p> <p>→ Taste  drücken.</p>
<i>SEt 2</i>	<p>✓ SET 2 wird angezeigt.</p> <p>→ Taste  drücken.</p>
<i>bL - 1</i>	✓ Die eingestellte Helligkeit der Hinterleuchtung wird angezeigt.
<i>bL - 1</i> <i>bL - 2</i> <i>bL - 3</i> <i>bL - 4</i> <i>bL - oFF</i>	<p>→ Gewünschte Helligkeit der Hinterleuchtung mit den Tasten  oder  auswählen. (bL-1 = dunkel ... bL-4 = hell)</p> <p>→ Bei Auswahl von "<i>bL - oFF</i>" wird die Hinterleuchtung ausgeschaltet.</p>
<i>bL - 1</i>	→ Ausgewählte Helligkeit mit der Taste  bestätigen.
<i>End</i>	✓ Die Einstellungen sind beendet.
<i>0 g</i>	→ Das Menü wird automatisch beendet und die Waage wechselt in den Wägebetrieb.

Mit Justage wird der Vorgang bezeichnet, mit dem eine Waage mit Gewichten genau eingestellt und die Anzeige an die Wägebrücke angepasst wird.

Die Anzeige soll exakt den Gewichtswert der Last auf der Wägebrücke anzeigen.

In Abhängigkeit von der Last liefert die Wägebrücke eine analoge Ausgangsspannung. Sie wird vom Analog-Digital-Wandler in einen digitalen Wert (AD-Wert) umgewandelt. Die Wiegeelektronik verarbeitet den AD-Wert weiter und zeigt den Gewichtswert an. Bei der Justage wird die Anzeige auf die AD-Werte abgeglichen.

8.1 Bedingungen

- Eine Justage ist nach dem Entfernen der Eichsiegel möglich und sollte nur im Bedarfsfall durchgeführt werden. Ungenaue Gewichtswerte in der Anzeige oder Austausch der Wägezelle oder der Wiegeelektronik können eine Justage erforderlich machen.
- Geeichte Waagen müssen nach einer Justage erneut geeicht werden.
- Waage nach eingebauter Libelle (Wasserwaage) genau ausrichten.
- Waage einschalten und den Justagevorgang erst nach einer Betriebszeit von 15 Minuten vornehmen.
- Die Justage ist nur mit einem festen Gewichtswert möglich. Zur Justage sind Gewichtssteine erforderlich, deren Gesamtgewicht der Wägefähigkeit (Max) der Waage entspricht.
- Die Eichung der Waagen mit 4000e Auflösung ist nur innerhalb der angegebenen Zone gültig. Wird die Waage in einer anderen Zone verwendet, ist eine Neueichung notwendig.



 
8.2 Justageschalter

Der Justageschalter ist über eine Gehäuseöffnung an der Unterseite der Waage zu erreichen. Die Gehäuseöffnung befindet sich zwischen den beiden vorderen Stellfüßen und ist mit einem Sicherungsaufkleber verschlossen.


Der Sicherungsaufkleber muss entfernt werden.

Der Justageschalter hat zwei Stellungen.


Schalthebel links = Wägebetrieb



Schalthebel rechts = Justage

 

Die Umschaltung kann mit einem kleinen Schraubendreher vorgenommen werden.

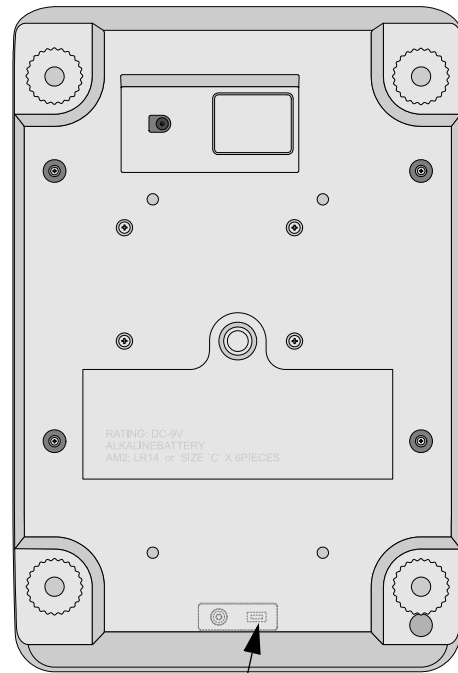


Justageschalter

8.3 Tastatur für Justagemenü


Bei aktivem Justagemenü werden zwei zusätzliche verborgene Tasten aktiviert, mit denen Einstellungen und Werte geändert werden können.

 Diese Tasten befinden sich rechts neben den "normalen" Tasten und sind in dieser Dokumentation mit X und Y bezeichnet.

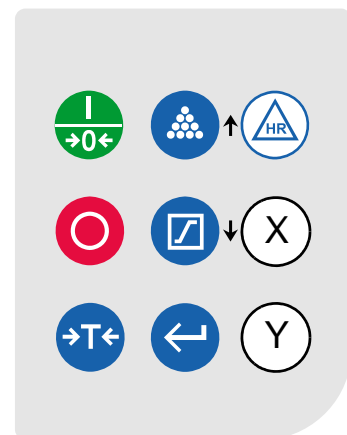








8.4 Justagemenü aufrufen

- Waage ausschalten.
- Waage umdrehen (Unterseite nach oben).
- Sicherungsaufkleber von Gehäuseöffnung entfernen.
- Justageschalter in Stellung "Justage" schieben.
- Waage umdrehen (Unterseite nach unten).
- Waage einschalten.
- In der Anzeige erscheint *Func 1*



8.5 Navigation im Menü

Nach dem Einschalten der Waage im Justage Modus werden die Grundebenen des Justagemenüs angezeigt. Die Tasten haben folgende Funktionen:

Taste	Funktion	Taste	Funktion	Taste	Funktion
	--		Menü nach oben blättern		--
	Aus		Menü nach unten blättern	X	--
	Bestätigen		--	Y	--

8.6 Menüebenen

Das Justagemenü gliedert sich in 9 Menüebenen. Es müssen nacheinander drei Einstellvorgänge durchgeführt werden.

1. Menü *Func 4*: Waagentyp einstellen.
2. Menü *Func 2*: "G-Wert Justageort" einstellen und Justage durchführen.
3. Menü *Func 3*: "G-Wert Aufstellungsort" einstellen.

Andere Parameter dürfen nicht verändert werden.




Anzeige	Funktion
<i>Func 1</i>	
<i>Func 2</i>	Einstellen "G-Wert Justageort" und Justage.
<i>Func 3</i>	Einstellen "G-Wertes Aufstellungsort".
<i>Func 4</i>	Einstellen des Waagentyps.
<i>Func 5</i>	
<i>Func 6</i>	
<i>Func 7</i>	
<i>Func 8</i>	
<i>Func 9</i>	

Justage und Aufstellung (Betrieb) der Waage können an verschiedenen Orten erfolgen.

 
Die G-Werte für den Justageort und den Aufstellungsort (Gebrauchsort der Waage) können deshalb getrennt voneinander eingestellt werden. Findet die Justage am Aufstellungsort statt, sind beide G-Werte gleich einzustellen.



8.6.1 Func 4 Waagentyp einstellen








→ Func 4 mit Taste  oder  auswählen und mit Taste  bestätigen.

✓ Der eingestellte Waagentyp wird angezeigt.



1. 2. 3. 4. Stelle

Die Tasten haben folgende Funktionen:

Taste	Funktion	Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Abbruch Zurück zu <i>Func 1</i>		1. Stelle +1		2. Stelle +1
	Aus		3. Stelle +1	X	4. Stelle +1
	Bestätigen		--	Y	--

Die Stellen 1 bis 3 bleiben unverändert auf 211 eingestellt.

Je nach Tragfähigkeit wird nur die 4. Stelle mit der Taste X geändert.

Die eingestellte Tragfähigkeit muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen.

4. Stelle	Waagentyp
d	Tragfähigkeit 3000 g
S	Tragfähigkeit 4000 g
E	Tragfähigkeit 6000 g
B	Tragfähigkeit 8000 g
F	Tragfähigkeit 15000 g

Einstellung mit Taste  bestätigen.

8.6.2 Func 2 Justage

Func 2 mit Taste oder auswählen und mit Taste bestätigen.
Der eingestellte G-Wert für den Justageort wird angezeigt.

C - 9,8 10

G-Wert Eingabe

Die Tasten haben folgende Funktionen:

Taste	Funktion	Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Abbruch Zurück zu <i>Func 1</i>		G-Wert + 0.01		G-Wert + 0.001
	Aus		G-Wert - 0.01	X	G-Wert - 0.001
	Bestätigen		--	Y	In den Wägebetrieb wechseln

G-Wert des Justageortes einstellen und mit der Taste bestätigen.

Anschließend wird automatisch eine Zweipunktjustage ausgeführt.

Zweipunktjustage

Die Tasten haben folgende Funktionen:

Taste	Funktion	Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Abbruch, zurück zur G-Wert Eingabe		--		--
	Aus		--	X	--
	--		--	Y	--

1. Justagepunkt = 0
(Waage muss hierzu entlastet sein.)

15 0--

2. Justagepunkt = Max
(Waage mit einem Gewicht entsprechend der Wägefähigkeit belasten)

15 2--

Die Justagepunkte werden bei entsprechender Belastung und Ruhelage automatisch übernommen.

Eine Bestätigung durch Tastendruck ist nicht nötig.

Nach Abschluss der Justage wechselt die Waage automatisch wieder in die Grundebene des Justagemenüs und zeigt *Func 1* an.

Hinweis:



 
Werden für den zweiten Justagepunkt (Wägefähigkeit der Waage) mehrere Gewichtssteine verwendet, so müssen diese innerhalb weniger Sekunden aufgesetzt werden.

Entsteht zwischen dem Aufsetzen der einzelnen Gewichtssteine eine zu große Pause, wird die bis dahin aufgebrachte Last automatisch als Justagepunkt erfasst.

Der Justagevorgang muss in diesem Fall wiederholt werden.










8.6.3 Func 3 G-Wert Aufstellungsort

Func 3 mit Taste  oder  auswählen und mit Taste  bestätigen.
Der eingestellte G-Wert für den Aufstellungsort wird angezeigt.

U-9,8 10

G-Wert Eingabe


Die Tasten haben folgende Funktionen:

Taste	Funktion	Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Abbruch Zurück zu <i>Func 1</i>		G-Wert + 0.01		G-Wert + 0.001
	Aus		G-Wert - 0.01	X	G-Wert - 0.001
	Bestätigen		--	Y	In den Wägebetrieb wechseln

G-Wert des Aufstellungsortes einstellen und mit der Taste  bestätigen.

8.7 Justagemenü verlassen

 - Waage ausschalten.
- Waage umdrehen (Unterseite nach oben).
- Justageschalter in Stellung "Wägebetrieb" schieben.
- Gehäuseöffnung mit Sicherungsaufkleber verschließen.
- Waage umdrehen (Unterseite nach unten).
- Waage einschalten.
- ✓ In der Anzeige erscheint der Gewichtswert.



9.1 Fehlermeldungen

Sollten die beschriebenen Maßnahmen zur Fehlerbehebung nicht erfolgreich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner. Einige Fehler können auch durch einen Defekt der Waagen-elektronik oder der Wägezelle hervorgerufen werden.

Anzeige	Störung	Fehlerbehebung
keine Anzeige	Bei Batteriebetrieb: Batterien entladen oder falsch eingelegt. Bei Netzbetrieb: Steckernetzteil oder Stecker an der Waage nicht richtig eingesteckt.	- Entladene Batterien durch neue ersetzen. - Batterien richtig einlegen. - Steckernetzteil und Stecker an der Waage richtig einstecken.
<i>L o b R t t</i>	Batterien entladen.	- Entladene Batterien durch neue ersetzen.
<i>- 888888</i>	Segmente leuchten beim Einschalten nur kurz auf, Waage schaltet sofort wieder aus. Batterien sind so weit entladen, dass die Waage nicht eingeschaltet werden kann.	- Entladene Batterien durch neue ersetzen.
<i>- 888888</i> (blinkend)	Segmente blinken nach dem Einschalten. Waage ist unruhig, das Einschaltnullstellen kann nicht durchgeführt werden.	- Waage in ruhigeren Umgebungsbedingungen aufstellen (keine Vibrationen, keine starken Luftströmungen).
<i>- - - - -</i>	Überlast oder Unterlast. Last ist außerhalb des zulässigen Wägebereiches.	- Waage nur im angegebenen Wägebereich belasten. - Waage ausschalten, entlasten und erneut einschalten.
<i>u u u u u u</i>	Last auf der Waage ist größer, als der Einschaltnullstellbereich.	- Waage ausschalten, entlasten und erneut einschalten.

9.2 Technische Daten

Vorbehaltener Wägefehler	gem. E09 und OIML Klasse 
Einschwingzeit	ca. 1-2 s
Betriebstemperatur	0° bis + 35° C
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 85%, nicht kondensierend.
Eigengewicht	ca. 3,0 kg (inklusive Batterien)
Betriebsspannung	Batteriebetrieb oder optional Netzbetrieb über Steckernetzteil (Zubehör).
Leistungsaufnahme	0,33 VA maximal
Batterie-Betriebsdauer	ca. 400 Std. bei 20°C (je nach Batteriequalität und Hinterleuchtung)
Batterien	6 Batterien (Typ: AM2, LR14 oder SIZE 'C')
Steckernetzteil	(Zubehör) Steckernetzteil mit 1,8 m Kabel (230V, 50Hz / 9V, 100mA)

9.3 Konformitätserklärung

Dieses Dokument gilt für Waagen, die bis zum 19.04.2016 in den Verkehr gebracht wurden.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Declaration of conformity
EU-Déclaration de conformité
EU-Deklaracja zgodności



Die nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse M^1 oder M^2
The non-automatic weighing instrument with accuracy class M^1 or M^2
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique de la classe d'exactitude M^1 ou M^2
Waga nieautomatyczna o klasie dokładności M^1 lub M^2

Hersteller: Manufacturer: Fabricant: Producent:	RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH & Co.KG Feldstraße 17 D-40822 Mettmann
Typ: Type: Type: Typ:	325
Bauartzulassung für EG: Type-approval for EC: D'approbation pour CE: Dopuszczenie typu dla UE:	NMi (0122) : T7922
Fabriknummer (vom Kunden einzutragen): Serial number (entered by the customer): Numero de série(saisies par le client) : Numer fabryczny (wpisywany przez klienta):

entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenem Baumuster, sowie den Anforderungen der EG-Richtlinien (in den jeweils geltenden Fassungen):

corresponds to the production model described in the type-approval certificate and to the requirements of the Council Directives (as amended):

correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation de type, aux exigences de la directives (dans leurs versions valide):

odpowiada wzorcowi opisanemu w poświadczeniu dopuszczenia rodzaju budowy, jak również wytycznym normom EG (w każdym obowiązującym wydaniu):

2009 / 23 / EG
2004 / 108 / EG

2011 / 65 / EG

Angewandte Normen:

Applied standards:
Normes appliquées:
Zastosowane normy:

EN 61000 – 6 – 1
EN 61000 – 6 – 3

EN 45501: 1992
OIML R76-1: 2006

RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Datum: 01.01.2015

Date:
Date:
Data:

Unterschrift:

Signatur:
Signature:
Podpis:

(Friedhelm Lüling, Leiter Entwicklung)

Dieses Dokument gilt für Waagen, die nach dem 20.04.2016 in den Verkehr gebracht wurden.



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Declaration of conformity
EU-Déclaration de conformité
EU-Deklaracja zgodności
EU-Declarație de conformitate



Typ: Type: Type: Typ: Tip:	325
Hersteller: Manufacturer: Fabricant: Producent: Producător:	RHEWA-WAAGENFABRIK August Freudewald GmbH & Co.KG Feldstraße 17 D-40822 Mettmann
Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.	
Die nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse M^1 oder M^2 entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, sowie den Anforderungen der EG-Richtlinien (in den jeweils geltenden Fassungen): The non-automatic weighing instrument with accuracy class M^1 or M^2 corresponds to the production model described in the type-approval certificate and to the requirements of the Council Directives (as amended): L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique de la classe d'exactitude M^1 ou M^2 correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation de type, aux exigences de la directives (dans leurs versions valide): Waga nieautomatyczna o klasie dokładności M^1 lub M^2 odpowiada wzorcowi opisanemu w poświadczeniu dopuszczenia rodzaju budowy, jak również wytycznym normom EG (w każdym obowiązującym wydaniu): Aparat de cântărit cu funcționare neautomată de clasa de precizie M^1 sau M^2 corespunde modelului de producție descris în certificatul de aprobare de tip și cerințelor Directivelor Consiliului (cum a fost modificată): 2014/31/EU 26.02.2014 / ABI, L 096 / 107, 29. März 2014 2014/30/EU 26.02.2014 / ABI, L 096 / 79, 29. März 2014 2014/35/EU 26.02.2014 / ABI, L 096 / 357, 29. März 2014 Gültig ab 22.07.2017: 2011/65/EU 08.06.2011 / ABI, L 174 / 88, 1. Juli 2011	
Angewandte Normen: Applied standards: Normes appliquées: Zastosowane normy: Standarde aplicate:	OIML R76-1: 2006 EN 61000 – 6 – 1 : 2007 EN 61000 – 6 – 3 : 2007 / A1: 2011/ AC: 2012 EN 45501: 2015
Bauartzulassung für EG: Type-approval for EC: D'approbation pour CE: Dopuszczenie typu dla UE: Aprobare tip pentru CE:	NMi (NB: 0122) Zertifikat: T7922

RHEWA-WAAGENFABRIK

August Freudewald GmbH & Co. KG

Datum: 20.04.2016

Date:
Date:
Data:
Data:

Unterschrift:

Signatur:
Signature:
Podpis:
Semnătura:

(Friedhelm Lüling, Leiter Entwicklung)

